

श्री सुजीत कुमार, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 08-01-2015 को ग्राम नगला हरिशचन्द्र एवं नगला हंसी में जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत कराये गये सी०सी०/नाली निर्माण कार्य के निरीक्षण/सत्यापन की टिप्पणी :

दिनांक 08.01.2015 को वि०ख० फिरोजाबाद के ग्राम न० हरीशचन्द्र में एवं नगला हंसी में जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत कराये गये सी०सी०/नाली निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन किया गया। निरीक्षण के समय श्री आर०के० श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद, श्री एस०के० सिंह उप-निदेशक मण्डी परिषद् (निर्माण) फिरोजाबाद, सहायक विकास अधिकारी आई०एस०बी०, विकास खण्ड फिरोजाबाद, ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें। स्थलीय निरीक्षण में पायी गयी स्थिति का विवरण निम्नवत् है:-

1-ग्राम नगला हरिशचन्द्र में सी०सी०/नाली निर्माण कार्य : इस ग्राम में जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में चयनित ग्राम है। उप-निदेशक मण्डी परिषद् (निर्माण) फिरोजाबाद ने अवगत कराया कि जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत लगभग 970 मीटर लम्बाई में 38.33 लाख रू० की लागत से सी०सी०/नाली निर्माण कार्य कराया गया है। कार्य 11-3-2014 को पूर्ण हो चुका है। कराये जाने हेतु 7.5 से०मी० कम्पेक्ट, 10 से०मी० सी०सी० एवं स्टोन साईज 22.40-53 एम०एम० प्राविधानित है। कार्य पर लगभग 36 लाख रू० भुगतान होना बताया गया। श्री उधम सिंह के घर से श्री राम नरेश के घर तक 27.5 मी० लम्बाई में कार्य कराया गया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। कई स्थानों पर जैसे मुख्य मार्ग की गली में होते हुए श्री भोगी लाल, श्री मुन्नेश कुमार यादव, श्री मिठठू लाल के घर के समाने सी०सी० कार्य की सरफेस खराब है। दो स्थानों पर श्री मिठठू लाल एवं श्री मुरारी के घर के सामने सड़क को खोदने पर सी०सी० कार्य की क्रस्ट थिकनेस 6.5 से०मी० है और एक स्थान पर 7.5 से०मी० पायी गयी। जो आगणन के प्राविधानों से कम है। सी०सी० की थिकनेस कम पाये जाने के सम्बन्ध में मानक से कम निर्माण सामिग्री प्रयोग के कारण वसूली हेतु मूल्यांकन के लिए अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फिरोजाबाद एवं श्री एस० के० शर्मा, सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड को सम्मिलित करते हुए दो सदस्यीय समिति गठित की जाती है। यह तकनीकी समिति सी०सी० कार्य की जगह-जगह थिकनेस का मापांकन कर मूल्यांकन आख्या अधिकतम् 10 दिवस में प्रस्तुत करेगी। कार्यो में अधिकांश स्थानों पर सड़क की सतह उखड़ गयी है। सी०सी० निर्माण कार्यो में कई गलियों में विभिन्न स्थानों पर सी०सी० में ब्रेक भी डवलप हो गए है। श्री प्रेमपाल के घर के समाने सी०सी० धसक गयी है। एक स्थान पर श्री राम शंकर के घर के

सामने सड़क की चौड़ाई नापने पर 4.8 मी० पायी गयी। इस स्थान पर भी सड़क की सरफेस खराब है एवं सड़क में क्रेक डवलप हो गये हैं।

सी०सी०/नाली निर्माण कार्य गुणवत्ता खराब है तथा दो स्थानों पर सड़क खुदवाये जाने पर थिकनेस मानक से कम पाये जाने के फलस्वरूप उप निदेशक मण्डी(निर्माण) को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाय। सी०सी० कार्य में पायी गयी कमियों व सरफेस को तत्काल गुणवत्तापरक ढंग से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की देखरेख में ठीक कराकर स्वयं निरीक्षण कर लें और निरीक्षण आख्या अधिकतम 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। बताया गया कि यह कार्य श्री आर०डी०पाण्डेय अवर अभियन्ता के तकनीकी मार्ग दर्शन में हुआ है। अवर अभियन्ता मौके पर उपस्थित नहीं थे तथा प्रांकलन आदि की प्रति भी निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं हुई। अतः इस खराब गुणवत्ता के कार्य के लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उप निदेशक मण्डी परिषद् निर्माण तत्काल कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अधिकतम एक सप्ताह में अवगत करायें।

कार्यवाही उप निदेशक,मण्डी परिषद् (निर्माण) फिरोजाबाद।

2-ग्राम पंचायत जरोली कला के अन्य मजरे नगला हंसी में सी०सी०/नाली निर्माण कार्य :

यह ग्राम जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में चयनित ग्राम है। उप-निदेशक मण्डी परिषद् (निर्माण) फिरोजाबाद ने अवगत कराया कि जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत लगभग 970 मीटर लम्बाई में 38.33 लाख रू० की लागत से सी०सी०/नाली निर्माण कार्य कराया गया है। कार्य 30-4-2014 को पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य कराये जाने हेतु 7.5 से०मी० कम्पेक्ट, 10 से०मी० सी०सी एवं स्टोन साईज 22.40-53 एम०एम० प्राविधानित है। कार्य पर लगभग 36.32 लाख रू० भुगतान होना बताया गया। इस ग्राम में की कार्य की गुणवत्ता खराब है। सरफेस ठीक नहीं है। कई स्थानों पर सी०सी० कार्य उखड़ गया है। एन्ड्रुलेशन हैं। सी०सी० कार्य में कई स्थानों पर क्रेक हैं। यह कार्य भी श्री आर०डी०पाण्डेय अवर अभियन्ता के तकनीकी मार्ग दर्शन में हुआ है। इस कार्य की गुणवत्ता भी खराब परिलक्षित हुई। हुई। अतः इस कार्य के लिए भी सम्बन्धित अवर अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उप निदेशक मण्डी परिषद् निर्माण तत्काल कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अधिकतम एक सप्ताह में अवगत करायें। इस कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाय। सी०सी० निर्माण कार्य की दृष्टिगोचर कमियों को तत्काल गुणवत्तापरक ढंग से सहायक अभियन्ता की देख-रेख में ठीक कराते हुए स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर आख्या 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

उक्त दोनों कार्यों का निरीक्षण एक माह बाद पुनः कराया जायेगा यदि कार्य में उपरोक्त निर्देशानुसार सुधार नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही के साथ-साथ आपके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

कार्यवाही उप निदेशक, मण्डी परिषद् (निर्माण) फिरोजाबाद।

हाईवे से ग्राम को लिंक करने वाली सड़क छतिग्रस्त है। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग क्षतिग्रस्त मार्ग को 15 दिन में ठीक कराने के नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रा०खण्ड फिरोजाबाद)

(सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 357 / एस०टी०—मु०वि०अ०

दिनांक 13/11/2015

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
- 2— जिलाधिकारी फिरोजाबाद।
- 3— उप—निदेशक मण्डी समिति निर्माण फिरोजाबाद।
- 4— अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड, फिरोजाबाद।
- 5— अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फिरोजाबाद।
- 6— जिला सांख्यिकी अधिकारी, फिरोजाबाद
7. *NIC officer की द्वारा, कृपया आपसे कार्यवाही*

gh
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।