
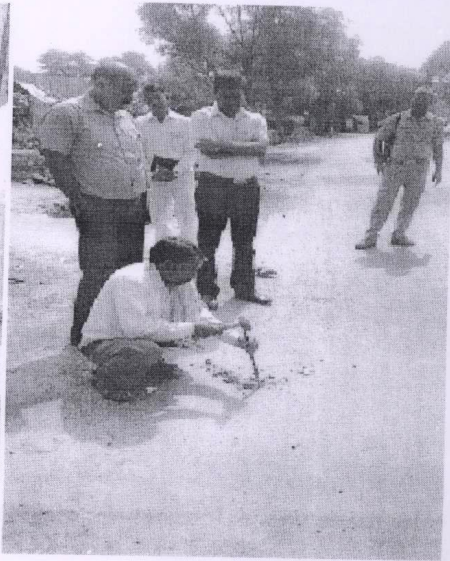


श्री सुजीत कुमार, आई0ए0एस0, मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 20-10-2015 को फिरोजाबाद से
फतेहाबाद मार्ग के निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन की टिप्पणी।

अपराह्न 12:10 बजे फिरोजाबाद रेलवे क्रॉसिंग के पास मटसैना तिराहे से शंकरपुर घाट के पूर्व तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृणीकरण का कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लो0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता श्री एस0के0 शर्मा, अवर अभियन्ता श्री सुखवीर सिंह एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के श्री महेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता उपस्थित रहे।

लो0नि0वि0, प्रान्तीय खण्ड द्वारा ठेकेदार स्काई विल्डरर्स के माध्यम से कराये गये उक्त कार्य के निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता ने बताया कि यह कार्य 8.200 कि0मी0 लम्बाई में रू0 1246.23 लाख की लागत से स्वीकृत है। कार्य पूर्ण होना बताया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्य का पूर्व में 23-11-2014 में भी निरीक्षण किया गया था। तत्समय कार्य की पटरी निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहीं था। पेट्रोल पम्प के सामने तीन स्थानों पर सड़क को खुदवाकर थिकनेस का निरीक्षण किये जाने पर दो स्थानों पर कम पायी गयी। तथा पाइप लाइन लीकेज के कारण सड़क के किनारे जल रिसाव की स्थिति पाये जाने के कारण अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 को संयुक्त निरीक्षण कर समस्या के समाधान के निर्देश दिये गये थे। तत्समय भी सड़क में कई जगह गढ़ढे थे।

आज दिनांक 20-10-2015 को पुनः निरीक्षण के दौरान ग्राम नगला चूरा में श्री ओम प्रकाश व श्री ज्ञानी राम के घर के सामने चौड़ीकरण भाग में दो स्थानों पर

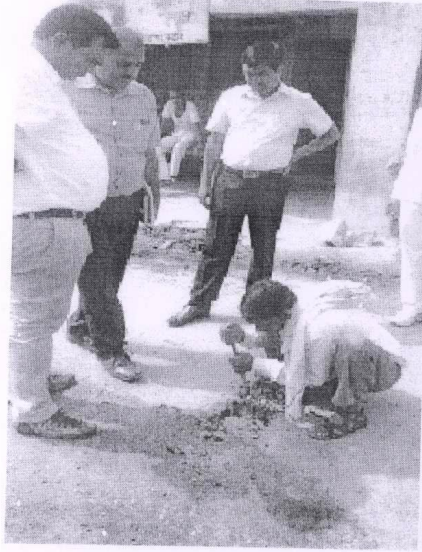

एवं ग्राम शंकरपुर में राम लक्ष्मण किराना स्टोर के पास तीसरे स्थान पर सड़क खुदवाकर देखी गई। इन तीनों स्थानों पर सड़क की थिकनेस क्रमशः 10.5 सेमी, 10.00 सेमी, 9.7 सेमी पाई गई। इन स्थानों पर मार्ग की चौड़ाई 7 मी एवं 6.98 मी पाई गई।

सड़क में जगह-जगह गददे थे। हालांकि कई जगह गददों को सामान्य पेंचवर्क कर बन्द किया गया है परन्तु इस कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं है। सड़क एक वर्ष में ही टूटना प्रारम्भ हो गई है। किये गये पेंचवर्क की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण सड़क शीघ्र ही उखड़ने की सम्भावना है। ग्राम शंकरपुर में सड़क के दोनों किनारों पर पाइप लाइन लीकेज के कारण जल भराव एवं ग्राम सोफीपुर के पहले सड़क के लगभग मध्य में पाइप लाइन लीकेज के कारण सड़क पर पानी फैलता हुआ पाया गया। जिससे सड़क शीघ्र ही खराब होने की सम्भावना है।

 
उपरोक्त स्थिति के सुधार हेतु पूर्व निरीक्षण दिनांक 23-11-2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं हुआ। आज दिनांक 20-10-2015 के निरीक्षण में भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं पायी गयी है। अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 एवं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सड़क का संयुक्त निरीक्षण कर दोनों विभागों में समन्वय स्थापित कर लीकेज कार्य ठीक कराते हुए सड़क पर जल भराव की समस्या समाप्त करायें। तथा लो0नि0वि0 सड़क के गददों को अच्छी गुणवत्ता के साथ भरवाते हुए गुणवत्तापरक ढंग से पेंच वर्क/मरम्मत कार्य यथा शीघ्र सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0/अधि0अभि0, जलनिगम, फिरो0)

कामील मुरख विकास अधिकारी, फिरो0 (सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
पत्रांक-454/रस0वी0 दिनांक-20/10/15 फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को निर्देशों के क्रम में कृपया अवलोकनार्थ।
- 2-अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद।
- 3-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम फिरोजाबाद।


मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।